

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

О.И. Терезанова

Приказ №221 от 20.12.2020 г.

Приложение к

Паспорту доступности объекта  
социальной инфраструктуры от  
25.08.2016 г.



### ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  
муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №105  
на период с 01.01.2020 г. по 031.12.2024 г.

№ п/п	Выявленные замечания и нарушения	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	Вход (входы) в здание не соответствует требованиям.	Организовать альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников - выполнено	Ремонт текущий: Привести в соответствие наружную открытую лестницу: - ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м, расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м. - краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. - перед открытой лестницей предусмотреть предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м. Оборудовать пандус с поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам: - при двустороннем движении ширина марша пандуса должна соответствовать по ширине полосы движения, - установить ограждения с поручнями вдоль обеих сторон пандусов и лестницы, - максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна	декабрь 2023 г.	-

		<p>превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение</li> <li>- поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м, расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей</li> <li>- колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м.</li> </ul> <p>Привести в соответствие входную площадку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия</li> <li>- размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м</li> <li>- ширина проветров дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. (предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками, диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.)</li> <li>- высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014</li> <li>- предусмотреть усилии для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм, дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов</li> </ul> <p>Привести в соответствие тамбур входной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Глубина тамбура не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.</li> <li>- минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь</li> <li>- свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.</li> <li>- закрепить грязезащитное покрытие на поверхности пола.</li> </ul> <p>Ремонт текущий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разместить после входа в здание доступную для МГН, в том числе для инвалидов-колясочников информацию о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН.</li> <li>- обозначить доступный маршрут знаками</li> </ul>	<p>сентябрь 2022 г.</p>	
2	<p>Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) не соответствует требованиям.</p>	<p>Организовать альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников -</p>		

			<p>- установить несколько иное покрытие.</p> <p>- на планах эвакуации обозначить места расположения зон безопасности.</p>		
3	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) не соответствует требованиям.	Организовать альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников - выполнено	<p>Ремонт текущий:</p> <p>- установить информирующие обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки; на высоте от 1,4 до 1,75 м; дублирование рельефными знаками</p> <p>- обеспечить наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)</p> <p>- установить выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.</p>	сентябрь 2024 г.	-
4	Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям.	Организовать альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников выполнено	<p>Текущий ремонт:</p> <p>- установить крючки для одежды, кофты и др. принадлежности</p> <p>- у дверей санитарно-бытовых помещений разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м</p> <p>- установить диспенсер для МГН</p>	сентябрь 2023 г.	
5	Система информации на объекте (на всех зонах) не соответствует требованиям.	Организовать альтернативный способ предоставления услуги – помощь сотрудников выполнено	<p>Текущий ремонт:</p> <p>- установить оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению</p> <p>- оборудовать индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху.</p> <p>- обеспечить наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.</p> <p>- произвести замену средств информации и сигнализации об опасности на комплексные для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)</p> <p>- разместить знаки и символы идентичные, соответствующие знакам в нормативных документах по стандартизации</p> <p>- заменить систему оповещения о пожаре на световую, синхронно со звуковой сигнализацией</p>	декабрь 2024 г.	